

中电-POSV2.0 - 错误 #1259

打印过程中修改电眼触发距离动态调整参数后，在POS UI上点结束打印时一直显示结束中，无法正常结束

2025-02-19 11:49 - 曾 俭峰

状态:	反馈	开始日期:	2025-02-19			
优先级:	高	计划完成日期:				
指派给:	安 建平	% 完成:	0%			
类别:		预期时间:	0.00 小时			
目标版本:						
描述						
1、打印中琅可变作业二维码，打印过程中修改电眼触发距离动态调整参数						
2、等生效后在POS UI上点结束打印，一直显示结束中，无法正常结束						

历史记录

#1 - 2025-02-19 11:49 - 曾 俭峰

- 指派给 被设置为 李 宪科

#2 - 2025-02-19 15:00 - 安 建平

看附件POSUI的进度条没有黑条，经与现场确认，分配电眼信号的从分配板没有与白色头板连接，导致白色头板一直没有进度，禁用白色喷头之后，再打印有黑色进度条并且可以正常取消打印。
宪科看一下这种情况是否需要添加报错？

#3 - 2025-03-05 10:00 - 李 宪科

- 状态 从 新建 变更为 反馈

- 指派给 从 李 宪科 变更为 安 建平

这种错误服务是检测不到的，可以先问问脱，头板有没有办法报错？

文件

ServerProfile0219.zip	1.22 MB	2025-02-19	曾 俭峰
out结束打印卡死.zip	8.49 MB	2025-02-19	曾 俭峰
微信图片_20250219114908.jpg	646 KB	2025-02-19	曾 俭峰
微信图片_20250219114902.jpg	955 KB	2025-02-19	曾 俭峰